

お客様各位

平成19年6月1日

井関農機株式会社

コンバインのリコール届出に関するお知らせ

平素はキセキ商品をご愛用頂き誠に有難うございます。
平成19年5月31日、下記商品につきましてリコールの届出を国土交通省に致しました。
ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけしましたこと、心からお詫び申し上げます。
該当のコンバインをお使いの皆様には、販売店からご連絡の上、係員がお伺いし部品交換を行いますので、よろしくお願い申し上げます。

記

【不具合の状況】

動力伝達装置において、静油圧変速機（HST）の油圧ポンプ内の流量を制御する斜板を支持するメタルの材質が不適切なため、作業時の使用状態により異常摩耗することがあります。そのため、そのまま使用を続けると、当該メタルの摩擦係数が増加して斜板の作動抵抗が大きくなり、主変速レバーを操作しても斜板が動かず変速不能となり、最悪の場合、変速位置をニュートラルにしても車両が走行し続けるおそれがあります。

【改善の内容】

全車両、油圧ポンプ内のメタルを対策品に交換します。

【対象車両】

型式	通称名	対象車の含まれる 車台番号	製作期間	対象車の 台数
H125	HJ695	H125-000001 ～000412	平成14年8月10日～ 平成16年9月28日	405
H127	HJ587	H127-000003 ～000068	平成15年8月7日～ 平成16年9月14日	66
SB- H135	HJ698	H135-000001 ～000224	平成16年10月14日～ 平成17年11月30日	223
SB- H134	HJ590	H134-000001 ～000081	平成16年12月10日～ 平成17年11月28日	81

ご注意

- 1) 対象の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれますので、詳細については最寄りのキセキ販売店にお問合せ下さい。
- 2) 対象車の製作期間は、ご購入の時期とは異なります。

【対策開始日】

平成19年6月1日

【お問合せ先】

営業技術グループ TEL 03-5604-7618

以上