トラクタ、コンバインのリコール届出に関するお知らせ

平素はヰセキ商品をご愛用頂き誠に有難うございます。

平成22年12月17日、下記商品につきましてリコールの届出を致しました。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しましたこと、心からお詫び申し上げます。

該当のトラクタ、コンバインをお使いの皆様には、ご購入先からご案内の上、係員がお伺いし対応 させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

記

【不具合の状況】

エンジンの燃料装置において、燃料リターンホースとT型ジョイントの組立方法が不適切であったため、当該ホースを傷付けたものがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料リターンホースに亀裂が発生し、燃料がにじみ出し、最悪の場合、エアーが混入し、エンジンが始動できなくなるおそれがあります。

【改善の内容】

燃料リターンホース、T型ジョイントを新品と交換するとともに、I型ジョイントを追加し、治 具による組付けを行います。

【対象車両】

型式	通称名	対象車の含まれる 車台番号	製作期間	対象車の 台数
KDP-T181F	TJV95	T181F-000006~ T181F-000073	平成 22 年 6 月 29 日~ 平成 22 年 11 月 15 日	21 台
KDP-T180F	TJV85	T180F-000007~ T180F-000086	平成 22 年 6 月 30 日~ 平成 22 年 11 月 9 日	16 台
KDP-T179F	TJV75	T179F-000009~ T179F-000077	平成 22 年 7 月 5 日~ 平成 22 年 11 月 12 日	15 台
KDN-T178F	TJV68	T178F-000004~ T178F-000025	平成 22 年 6 月 24 日~ 平成 22 年 8 月 21 日	6台
KDN-T177F	TJV63	T177F-000001~ T177F-000018	平成 22 年 6 月 22 日~ 平成 22 年 10 月 13 日	11 台
KDN-T176F	TJV58	T176F-000005~ T176F-000064	平成 22 年 6 月 25 日~ 平成 22 年 11 月 8 日	14 台
KDP-H157	HFZ690	H157-100004∼ H157-100013	平成 22 年 10 月 13 日~ 平成 22 年 11 月 15 日	2台
	HFZ585	H157-000003∼ H157-000028	平成 22 年 10 月 12 日~ 平成 22 年 10 月 29 日	5台
(計7型式)	(計8車種)			(計90台)

ご注意

- 1) 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれますので詳細についてはご購入先にお問い合わせ下さい。
- 2) 対象車の製作期間は、ご購入の時期とは異なります。

【対策開始日】

平成 22 年 12 月 17 日

【お問合せ先】

品質管理部 TEL 089-956-9819

以上